

トラブルシューティング(エラー表示対応)

2005年11月15日現在

デジマチック商品類	エラー表示	考えられる原因	対処・解決方法
ノギス(CD)	Err-C	スケール表面の汚れもしくは表示のちらつき	スケール表面を粘度の低い油で汚れを拭き取り、乾いた布で油を拭き取ってください。
	最小桁"E"	スライダの高速移動	移動中に表示される事がありますが、測定に影響はありません。
	Err-OS	ノイズ、オーバースピード	電源を切ってから再度電源ON及び原点の設定を行ってください。
	Err-T	照度不足による原点未設定	300Lx以上の照度で原点設定してください。
	B	電圧の低下	電池を交換してください。
	Err-OF	表示が±999.999を越えている	正しく原点を設定してください。

トラブルシューティング(エラー表示対応)

2005年11月15日現在

デジマチック商品類	エラー表示	考えられる原因	対処・解決方法
ハイトゲージ(HD)	B	電圧の低下	電池を交換してください。
	Err-OS	ノイズ、オーバースピード	電源を切ってから再度電源ON及び原点の設定を行ってください。
	Err-OP	2点式タッチプローブの誤動作	自動的に解除されますが、解除されない場合は電源を切ってから再度電源ON及び原点の設定を行ってください。
	Err-OF	表示が±999.999を越えている	正しく原点を設定してください。
	"H"表示点滅	2点式タッチプローブの誤動作	HOLD/DATAスイッチを押して解除してください。 測定時はワークにプローブを0.2秒以上接触させるようにしてください。